

# Creator3Pro\_ミラー印刷および複製印刷時のエラー

対象機種

Creator3Pro

1-1

(2022/04/05更新)

ファームウェア「Creator3Pro-1.3.4-1.2.3-20220314」をUSB経由でインストールしてください。


更新方法：<https://after-support.flashforge.jp/how-to-update/>

1-2

オートレベリング機能の9point auto levelingのチェックをオンにしていると誤作動する場合がございます。解決策としてUSB経由でのファームウェア更新後、この機能をOFFにしましょう。

プリンタ本体のメニューより下記のように進み設定します。

ツール ⇒ Level Calibration ⇒ Assist ⇒ Auto Level ⇒ 9point auto leveling ⇒ Applying と Auto-leveling before printing をOFFにします。

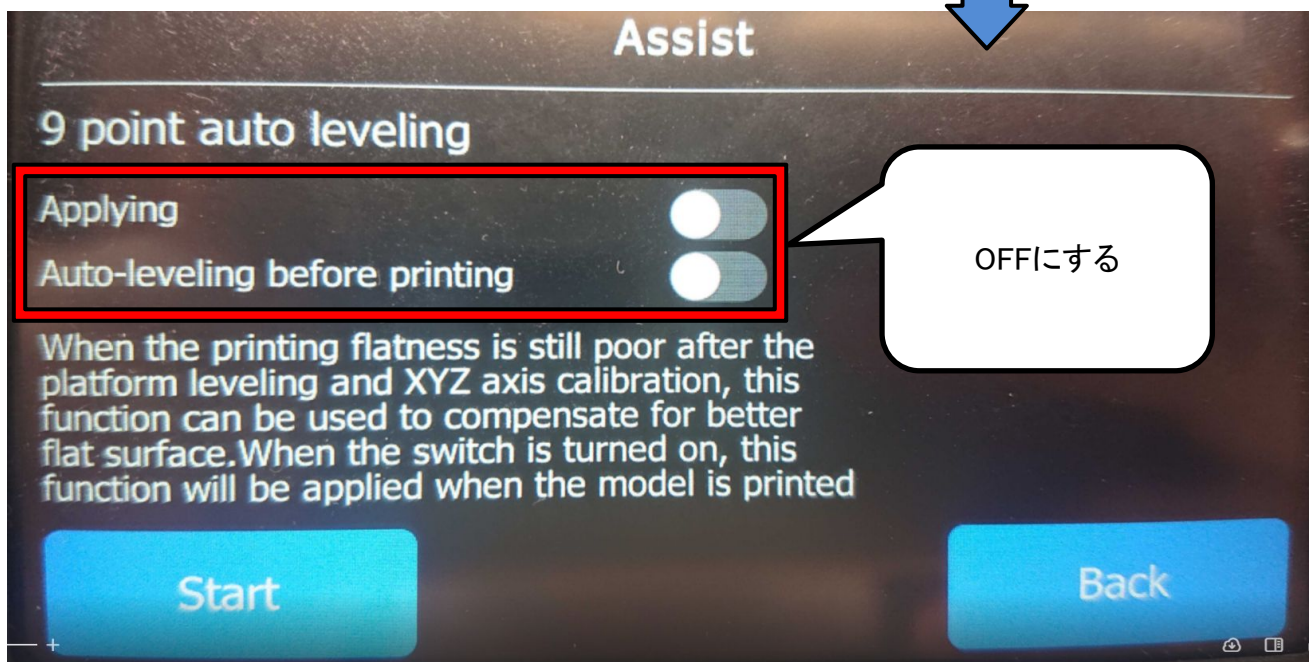


1-3

その後、マニュアルモードにて調整しミラー印刷をお試ください。

レベリング(プラットフォームの水平調整)から実施いただくと、そのままヘッドキャリブレーションを実行できます。同機能で設定する隙間はA4用紙2つ折り(0.18mm)ほどが目安です。

マニュアルモードでは一度設定した内容を次回印刷時にも引き継ぐため、オートキャリブレーションのように毎回調整する時間を短縮できます。

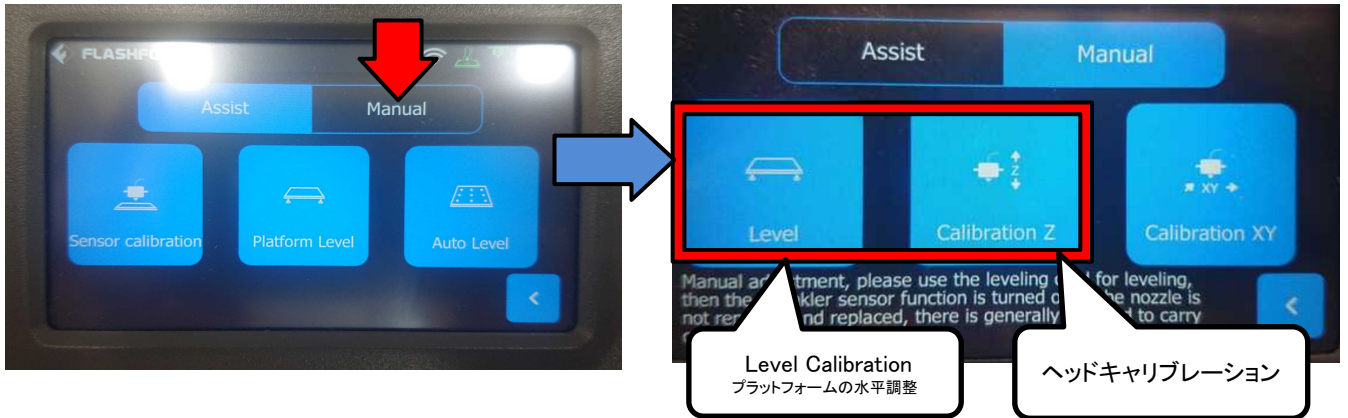

上記でエラーが再発する場合、下記よりエラーログを収集してお送りください。

- ※ USBを本体に差した状態でUSBマークを10回ほどタップしてください。その後USBを取り外してPCに繋ぎ、USBファイル内にLOGというファイルが生成されていれば成功です。そちらを弊社のアフターサポートへお送りいただければ、弊社の方からメーカーに問い合わせを行います。

